

GMT 400/900服务公告



注意



服务通知




服务通知

在更换上述车辆的后减震器并需要拆装减震器顶部安装螺栓时，ABS线束的蓝色电气连接很可能会被拔下。在更换后减震器之后，遇到该报错信息时，请检查位于车辆两侧、上避震塔后侧车架横梁上的两个接头。确保连接良好，然后重新启动车辆。



ABS线束

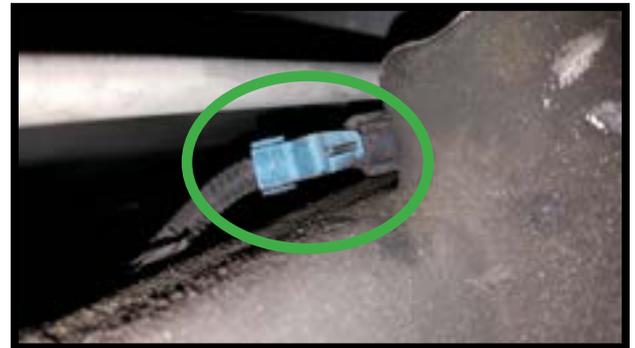

ABS线束

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电 800-251-8993，或发送电子邮件至 techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至 info@arnotteurope.com)